

Prüfbefund - Systemcheck

1. Allgemeine Angaben

Kunde / Objekt:	Da könnte Ihr Name stehen
Datum:	09.09.2025
Prüfer / Firma:	Luttinger Technologie

2. Prüfpunkte

Busdiagnose

Link	OK
Tree	teilweise offline
Air	teilweise offline

Netzwerk

IP Adresse	korrekt eingestellt
Extern erreichbar	Ja

Grundeinstellungen

Zeit / NTP	korrekt
Firmware	aktuell

Logikprüfung

Licht	OK
Beschattung	OK

Heizung	Fehler
Sicherheit	nicht konfiguriert
PV / Energie	nicht vorhanden

Performance

CPU / RAM	21 %
Reaktion	flüssig

3. Gesamturteil

Funktionsfähig, Optimierung empfohlen

4. Auffälligkeiten / empfohlene Maßnahmen

Allgemein

- Stereo Ausgänge Esszimmer nicht in Verwendung
- es gibt nicht verwendete Caller -> sollten gelöscht werden
- für Räume sind keine Symbole verwendet
- bei viel zu vielen Räumen ist der Raumtyp "Durchgangsraum" hinterlegt
 - daher gibt es jetzt nach Auto Config so viele "Raum verlassen" Möglichkeiten
- "Licht Zentral" hat nicht alle Lichtsteuerungen eingebunden (2x Außenbereich fehlt)
- es gibt mehrere "Automatikbeschattung Zentral" welche auch visualisiert sind •
 - Systemvariablen nicht mit Wetterstation verknüpft (Sonnenschein & Wind)
 - somit hat die Wetterstation aktuell keine Funktion
- Standardfunktionen wie "Gute Nacht" und "Haus verlassen" und "Wecker" durch Auto Config konfiguriert, aber aktuell nicht in Verwendung, da nicht zu Ende konfiguriert
- Wallbox Tree verbaut, aber ohne 3P Energiezähler Tree
- Präsenz Funktionen in den einzelnen Räumen nicht sauber konfiguriert
 - teilweise ist Präsenzmelder im Präsenz Baustein hinterlegt und zusätzlich am Eingang angeschlossen

Netzwerk

- Audioserver steht auf DHCP, aber in Loxone Config wird die fixe IP Adresse verwendet
 - wenn es nicht eine IP Reservierung am Router gibt, muss das geändert werden

Peripherie

- keine saubere Beschriftung der Extensions
- LED Spots nicht sauber beschriftet
- am Tree Ast vom MS ist Alarmsirene Tree als Gerät ohne SN eingefügt

- 1x Präsenzmelder Tree (Eingang, Säule Zugang) ist offline
- 1x NFC Code Touch Air offline

Heizung

- aktuelle keine Ansteuerung der Wärmepumpe
- Stellantriebe teilweise am falschen Ausgang der IRR angeschlossen
 - H bzw HC statt H1 bzw. HC1